

MARCA 	MODELO 	AÑO 	# ID 
VOLKSWAGEN	GOLF	1998 ➡ 2003	VW004 VER. 2.00 ➡

CARACTERISTICAS TRANSPONDER

AÑO	1998 - 2003		
ID DUPLI-KT	MG10		
TIPO	Meg. Cry.		
LLAVE CODYCER	CRG683T00A		
LLAVES KEYLINE	V66TK8		
NO MIN. LLAVES	1		
NO MAX. LLAVES	8		


CARACTERISTICAS SISTEMA INMOVILIZADOR

IDENTIFICACION SISTEMA



Ponga contacto ON para chequear la luz del inmovilizador.

POSICION DEL CONECTOR

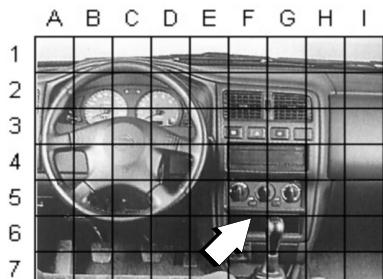


El conector está situado en el centro del salpicadero arriba de la guantera bajo una tapa de plástico.

CABLE / ADAPTADOR



T-CODE 110-B

CONECTOR	
TIEMPO DE PROGRAMACION	MENOS DE 5 MIN.
TIEMPO DE RESET	35 MIN.
PROTOCOLO DE COMUNICACION	SYSTEM 2
MÉTODO DE PROGRAMACION	BORRAR LLAVES

PROGRAMACION DE LAS LLAVES

CODIGO PIN	LECTURA DE CODIGO PIN
	Los 4 dígitos del Pin Code están en la tarjeta. El concesionario puede suministrar un pin code de 7 dígitos que debemos de convertir a 4 dígitos antes de usarlo. La función del lector de Pin Code de la T-Code desde 1998 a 2001 muestra en la línea a PIN CODE #3

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

SELECCIONAR 	INTRODUCIR 	RETIRAR 	DESCONECTAR 
INTRODUCIR 	ESPERAR 	SEGUIR 	PROBAR 

BORRAR LLAVES

	VW / AUDI GROUP	... ➡
	INMOVILIZADOR	 número de llaves a programar
	SISTEMA 2	 pasos que muestra la pantalla
	llave	 llaves a programar
	FUNCIONES ESPECIALES	 T-CODE
	PROGRAMAR LLAVES	 1 min
	Pin code de 4 dígitos	 todas las llaves
... ➡		

PROCEDIMIENTO DE RESET

Introduzca la llave dejando contacto ON mínimo 35 minutos.

ADVERTENCIA!

- 1 - Todas las llaves deben de programarse o quedarán borradas durante la programación. Si queda alguna llave no programada en este momento se podrá programar en una siguiente re-programación.
- 2 - Si se introduce mal el Código Pin 3 veces consecutivas se bloqueará la UCE de inmovilizador. Vea el procedimiento de Reset de la UCE.
- 3 - El concesionario puede suministrar el código pin de 7 dígitos que debe ser convertido a 4 dígitos antes de usarlo (para mas información vea el manual de usuario).
- 4 - Si durante el procedimiento de Leer Pin Code aparece ERROR DE COMUNICACIÓN, borre las averías e intente de nuevo comunicar.